

Solución de problemas H8

Visualización en la pantalla digital




Descripción

- Error del sensor de presión.
- M-Thermal Split deja de funcionar.
- El código de error se muestra en la PCB principal de la unidad exterior y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- El sensor de presión no está conectado correctamente o falla.
- PCB principal de la unidad exterior dañada.

Procedimiento

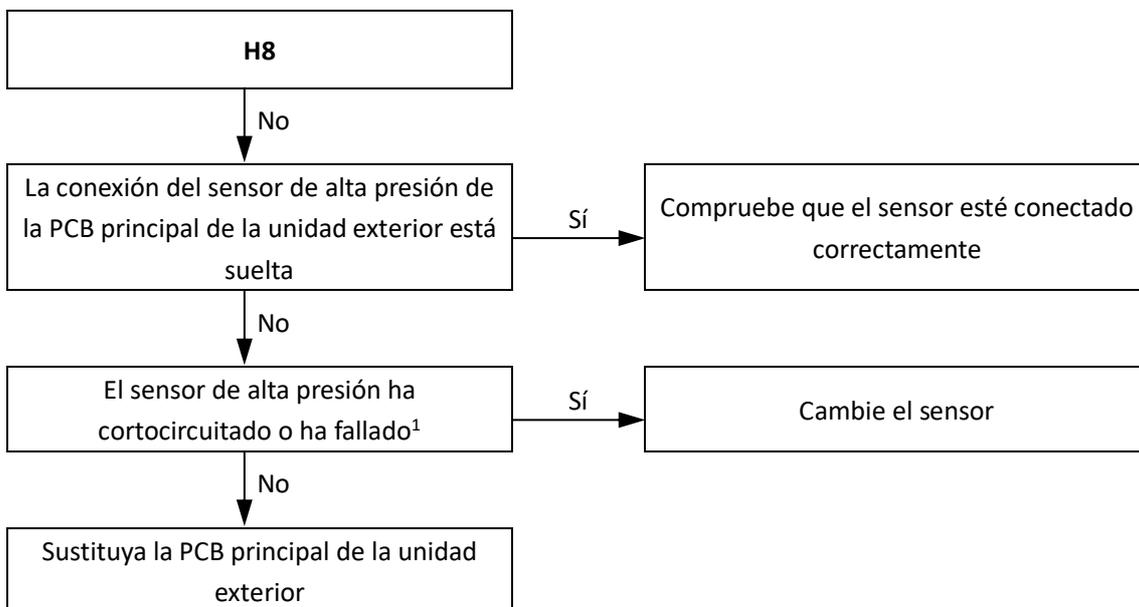

Notas:

1. Mida la resistencia entre los tres terminales del sensor de presión. Si la resistencia es del orden de mega ohmios o infinita, el sensor de presión ha fallado. La conexión del sensor de presión de cada tipo de PCB principal de la unidad exterior se indica en las Imágenes 4-2.1, 4-2.3 y 4-2.5 en el Apartado 4, 2.1 "PCBs de la unidad exterior". Consulte además el Apartado 2, 1.1 "Disposición de los componentes de la unidad exterior".