Solución de problemas Eb

Visualización en pantalla

Descripción

- Error de la válvula de expansión electrónica.

Causas posibles

- La bobina de la válvula de expansión electrónica no está conectada correctamente o no funciona correctamente.
- PCB principal dañada.

Procedimiento

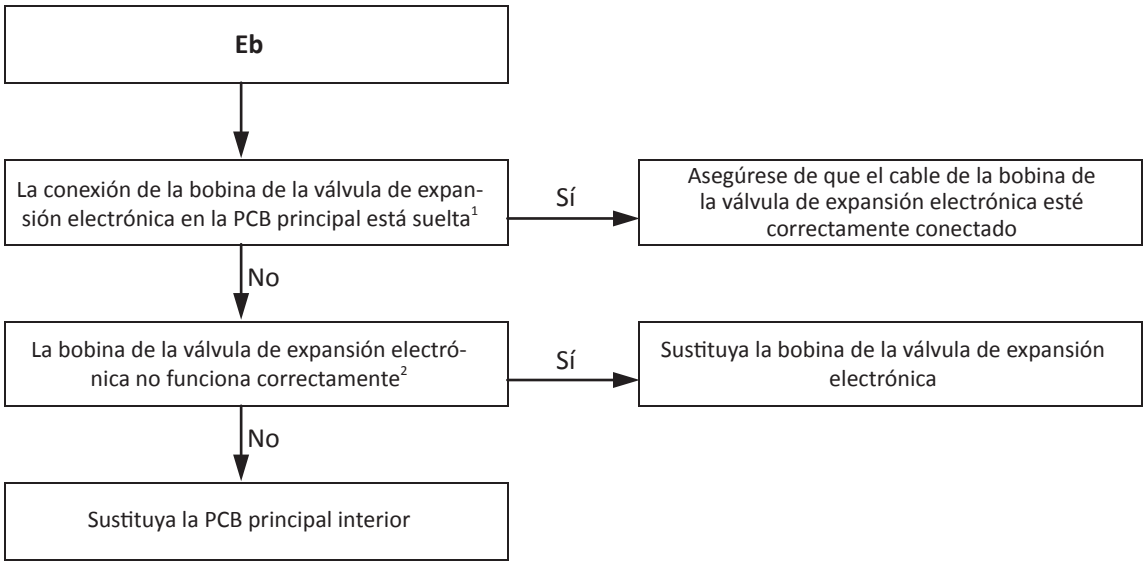

Notas:

1. El puerto de conexión de la válvula de expansión electrónica en cada tipo de PCB principal de la unidad interior está etiquetado en las Imágenes.
2. Las resistencias normales entre los terminales de cableado de la bobina EXV entre rojo/blanco/amarillo/naranja/azul son de 40-50Ω. Si alguna de las resistencias es 0 o infinito, la bobina de la EXV no ha funcionado correctamente.
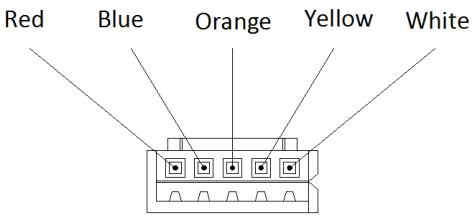
Imagen 5.2: Terminales de cableado de la bobina EXV