

Solución de problemas EE

Visualización en la pantalla digital




Descripción

- Error EEPROM de la PCB principal de la caja hidrónica.
- M-Thermal Split deja de funcionar.
- El código de error se muestra en la PCB principal de la caja hidrónica y en la interfaz de usuario.

Causas posibles

- La EEPROM de la PCB principal de la caja hidrónica no está correctamente conectada.
- PCB principal de la caja hidrónica dañada.

Procedimiento

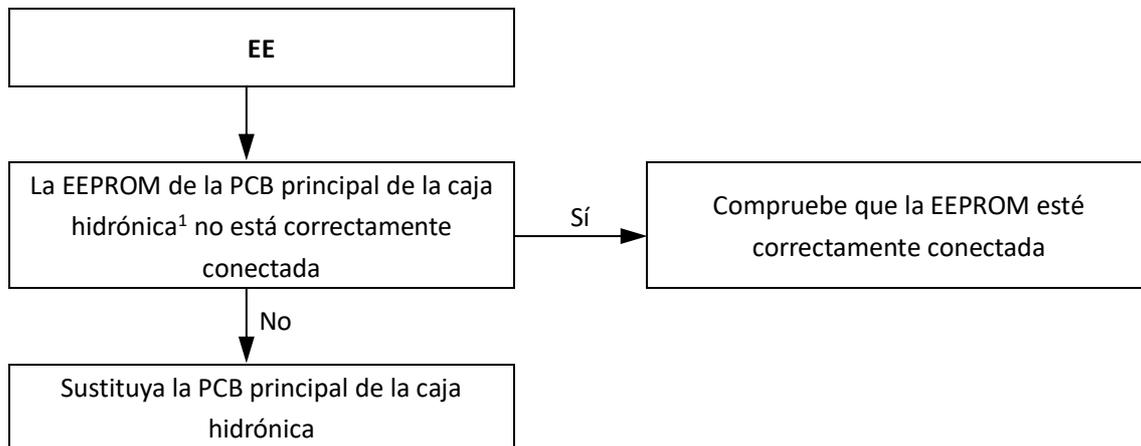

Notas:

1. La EEPROM de la PCB principal de la caja hidrónica es el puerto IC18 de la PCB principal de la caja hidrónica (con el número 29 en la Imagen 4-2.8 del Apartado 4, 2.2 "PCB de la caja hidrónica").